

7000 TRONDHEIM

ERL. SKAKKES GT. 2B

Kjøperne av Nyveilia,
74, 72, 70, 68, 66, 64, 62, 60
100, 102, 104, 106, 76, 78, 80, 82
84, 86, 88, 90

9.6.80
PF/HK

Vedr: "Nyveilia" - Lydmålinger

I forbindelse med etterkontroll av lydisolasjonen mellom leilighetene, er det funnet en lydforplantningskilde som vi ikke har hatt kunnskap om tidligere.

Målingene har vist at endel av materialene vi har benyttet har en noe uheldig innflytelse på hverandre, og at lydreduksjonen mellom leilighetene dessverre er noe lavere enn forutsatt.

For noen av leilighetene vil dette si at det kan oppstå litt forsinkelse, og vi ønsker av den grunn et møte med Dem og Deres familie på vårt kontor i Erling Skakkesgt. 2 B

torsdag 12. juni. kl. 1700.

for å orientere om de utbedringer vi vil utføre og når disse kan bli gjort.

Skulle tidspunktet være ubeleilig for Dem, ber vi Dem ta kontakt med vår salgssjef Dalsbø.

Med vennlig hilsen

MURMESTER
OLA FRØST AS
[Signature]

[Signature]

Ola Frost A/S
Erling Skakkesgt. 28,
7000 TRONDHEIM.

Deres ref.:

Deres brev av:

Vår ref.: 44/TT/lg TRONDHEIM, 6. juni 1980.
A222-80

LYDISOLASJON I REKKEHUS, NYVEILIA.

På grunnlag av måleresultater (se vedlagte kurveblader) og diskusjon idag, vil vi foreslå følgende konstruksjonsendringer i leilighetsskiller:

1. Gjennomgående gulv i sokkeletasje mot naboileilighet brytes ved fuge.
2. Limt (laminert) gipsplate på teglvegg erstattes med 20 mm puss.
3. Nåværende etasjeskiller skiftes ut med trebjelkelag med full strukturell adskillelse mellom leiligheter.
4. Påstøp i dekke (tak) over 1. etg. brytes ved gjennomgående fuge over leilighetsskillevegg. Under forskalingselementer legges remse av 8-10 mm gummi med stivhet som gir min. 1 mm deformasjon ved den aktuelle belastning.

Det er sansynlig at disse tiltak vil gi tilfredsstillende lyd-isolasjon mellom leilighetene, men p.g.a. mange usikre detaljer må arbeidet følges opp løpende med kontrollmålinger.

Med vennlig hilsen

Terje Tengesdal
Terje Tengesdal

Vedlegg.



100 REKKEHUS I TEGL

